



World's Best Metal Detection Technologies

MPS DVT and SETRA

Designed for use with the Quick Start GPX 5000 Panel sticker. Diseñado para su uso con el panel de inicio rápido del GPX 5000. Zaprojektowany do użytku z naklejką Quick Start GPX 5000 Panel.



Middle East & Africa  
+971 4 254 9995  
minelab@minelab.ae

North, South & Central America  
+1 630 401 8150  
info@minelabamerica.com

Europe & Russia  
+353 21 423 2352  
minelab@minelab.ie

Australia & Asia Pacific  
+61 8 8238 0888  
minelab@minelab.com.au

www.minelab.com

4901-0147-5



Quick Start Guide  
Guía de inicio rápido  
Skrocona instrukcja obsługi  
Guía para empezar a trabajar rápidamente

# GPX 5000

## Trouble Shooting Problema no funcionamiento Problema al ejecutar Rozwiązanie problemów

**OPERATING FREQUENCY:** The detector is configured to operate at a fundamental operating frequency of 5 kHz.

Read instruction manual on how to increase performance through advanced features. Lea el manual de instrucciones de cómo mejorar el rendimiento con más opciones de configuración avanzadas. Przeczytaj instrukcję obsługi, jak zwiększyć wydajność dzięki zaawansowanym funkcjom.

1 Turn to reset detector  
Gire para rearmar o detector  
Obróć, aby zresetować wykrywacz

2 Turn to ALL SETTINGS  
Gire para ALL SETTINGS  
Obróć

3 Press & hold for 5 seconds  
Wciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund  
Pressione e segure por 5 segundos

Factory Reset Configuración de fábrica Ajuste de fábrica Przywrócenie ustawień fabrycznych

### Detecting Basics

### Conceptos básicos de detección

### Detecção básica

### Podstawy Wykrywania

Secure cable to shaft  
Sujete el cable a eje  
Mantenha o cabo junto à haste  
Zabezpiecz kabel do wałka

Keep metal away from coil  
Mantener el metal lejos de la bobina  
Mantenha metais longe da bobina  
Trzymaj metal z dala od cewki

Move apart  
Mantenerse alejado  
Mantenha afastado  
Oddalają się od siebie

Recommended 25m  
Recomendado de 25 m  
Recomendada de 25 m  
Zalecane 25 m

Sweep level  
Nivel de barrer  
Nível de varredura  
Poziom ruchów zmiatających


Sweep slowly  
Barrer lentamente  
Varredura vagarosa  
Powolne ruchy zmiatające

Overlap sweep  
Superposición de barrer  
Varredura além da área  
Powolne ruchy zmiatające


Refill hole  
Llene el agujero  
Preencher o buraco  
Otwór do napełniania

# Setup Ligar

**1** Switches as shown  
Interruptores como se indica  
Botões conforme ilustrados  
Przełączniki jak pokazano

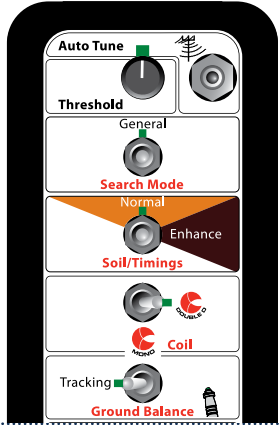


**2** Turn on (Press & Release)  
Encender (presione y suelte)  
Ligar (pressione e solte)  
Włączyć (naciśnij i zwolnij)

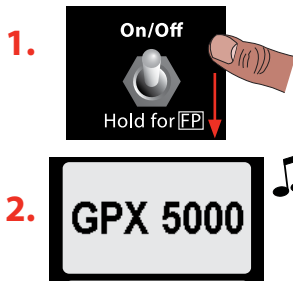

# Para encenderla. Ustawienie


**3** Auto Tune  
Sintonización Automática  
Auto-sintonia  
Automatyczne dostrajanie

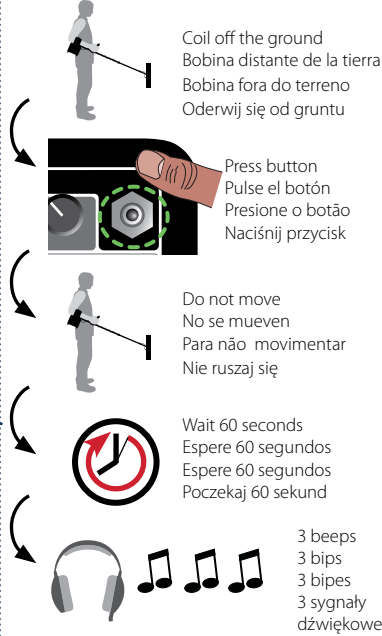

**4** Confirm Threshold  
Confirmando el umbral  
de tono  
Confirmação de tom Limiar  
Potwierdź próg

# Ground Balance Otimização de solo

**5** Move coil up & down  
Mueva la bobina hacia arriba y abajo  
Movimente a bobina para cima e para baixo  
Przesuń cewkę w górę i w dół

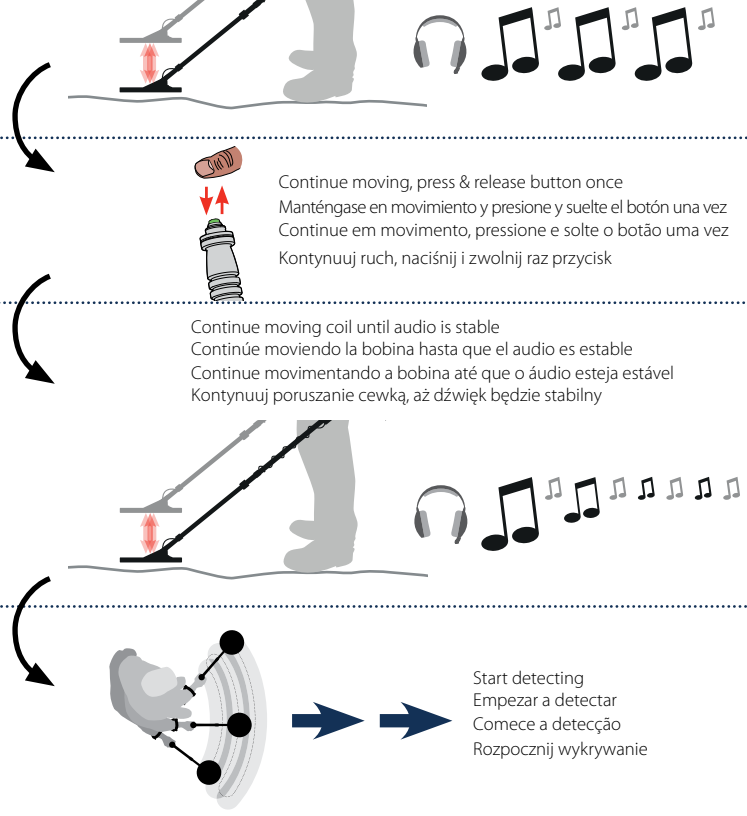


## Unstable Audio

## Audio inestable

## Áudio instável

## Niestabilny dźwięk



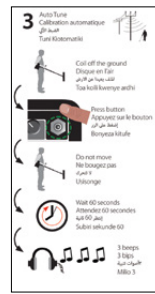


## Soil/Timings

## Solo/optimización

## Solo/otimização

## Gleba/Czas

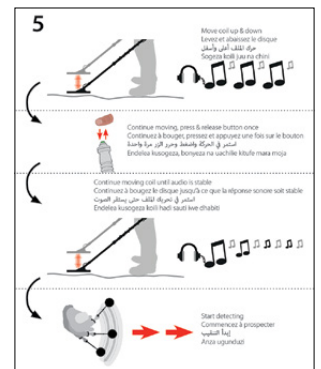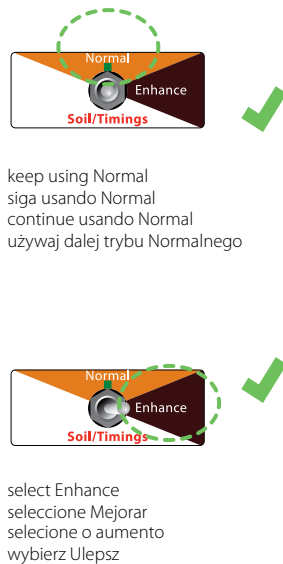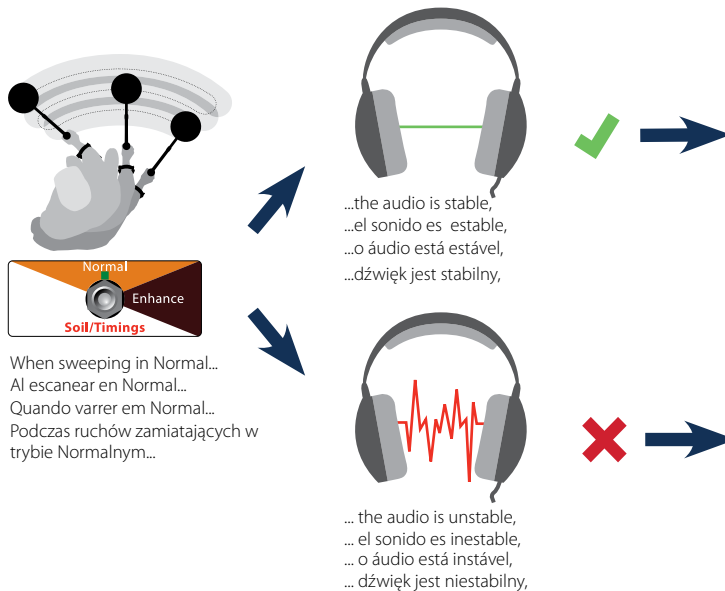

After changing Soil/Timings always repeat step 5  
Después de cambiar el suelo / optimizar siempre repita el paso 5  
Após mudar Solo/Otimização, sempre repita o passo 5  
Po zmianie gleby/czasu zawsze powtarzaj krok 5