



World's Best Metal Detection Technologies

MPS DVT and SETRA

Designed for use with the Quick Start GPX 5000 Panel sticker. Diseñado para su uso con el panel de inicio rápido del GPX 5000. Zaprojektowany do użytku z naklejką Quick Start GPX 5000 Panel.



minelab@minelab.ae

+971 4 254 9995

Middle East & Africa

minelab@minelabamerica.com

+1 630 401 8150

North, South & Central America

minelab@minelab.ie

+353 21 423 2352

Europe & Russia

minelab@minelab.com.au

+61 8 8238 0888

Australia & Asia Pacific



Read instruction manual on how to increase performance through advanced features. Lea el manual de instrucciones de cómo mejorar el rendimiento con más opciones de configuración avanzadas. Przeczytaj instrukcję obsługi, jak zwiększyć wydajność dzięki zaawansowanym funkcjom.

OPERATING FREQUENCY: The detector is configured to operate at a fundamental operating frequency of 5 kHz.



Quick Start Guide
Guía de inicio rápido
Skrocona instrukcja obsługi
Guía para empezar a trabajar rápidamente

GPX 5000

Trouble Shooting Problema al ejecutar Problema no funcionamiento Rozwiązywanie problemów

1 Press & hold for 5 seconds. Wciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund.

Mantenga pulsado durante 5 segundos.

Pressione e segure por 5 segundos.

Factory Reset **Configuración de fábrica** **Ajuste de fábrica** **Przywrócenie ustawień fabrycznych**

2 Turn to **ALL SETTINGS**. Gire para **ALL SETTINGS**. Obróć.

Turn to **ALL SETTINGS**. Gire para **ALL SETTINGS**. Obróć.

Turn to **ALL SETTINGS**. Gire para **ALL SETTINGS**. Obróć.

Turn to **ALL SETTINGS**. Gire para **ALL SETTINGS**. Obróć.

3 Turn to reset detector. Gire para rearmar o detector. Obróć, aby zresetować wykrywacz.

Turn to reset detector. Gire para rearmar o detector. Obróć, aby zresetować wykrywacz.

Detecting Basics

Conceptos básicos de detección

Detecção básica

Podstawy Wykrywania

Secure cable to shaft
Sujete el cable a eje
Mantenha o cabo junto à haste
Zabezpiecz kabel do wałka

Keep metal away from coil
Mantener el metal lejos de la bobina
Mantenha metais longe da bobina
Trzymaj metal z dala od cewki

Move apart
Mantenerse alejado
Mantenha afastado
Oddalają się od siebie

Recommended 25m
Recomendado de 25 m
Recomendada de 25 m
Zalecane 25 m

Sweep level
Nivel de barrer
Nível de varredura
Poziom ruchów
zamiatających


Sweep slowly
Barrer lentamente
Varredura vagarosa
Powolne ruchy
zamiatające

Overlap sweep
Superposición de barrer
Varredura além da área
Powolne ruchy
zamiatające


Refill hole
Llene el agujero
Preencher o buraco
Otwór do napełniania

Setup Ligar

1 Switches as shown
Interruptores como se indica
Botões conforme ilustrados
Przełączniki jak pokazano

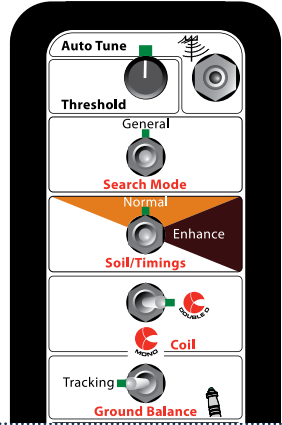


2 Turn on (Press & Release)
Encender (presione y suelte)
Ligar (pressione e solte)
Włączyć (naciśnij i zwolnij)

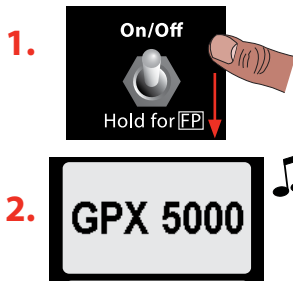

Para encenderla. Ustawienie


3 Auto Tune
Sintonización Automática
Auto-sintonia
Automatyczne dostrajanie

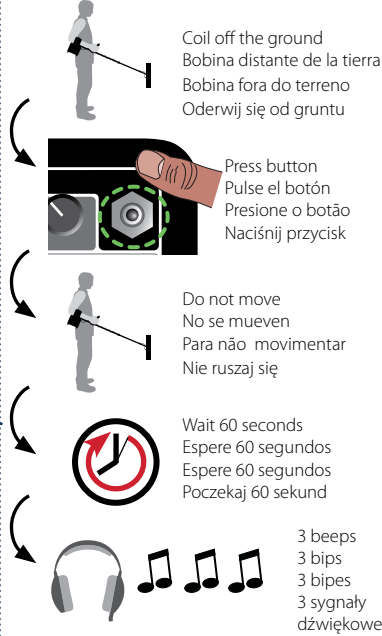

4 Confirm Threshold
Confirmando el umbral
de tono
Confirmação de tom Limiar
Potwierdź próg

Ground Balance Otimização de solo

5 Move coil up & down
Mueva la bobina hacia arriba y abajo
Movimente a bobina para cima e para baixo
Przesuń cewkę w górę i w dół

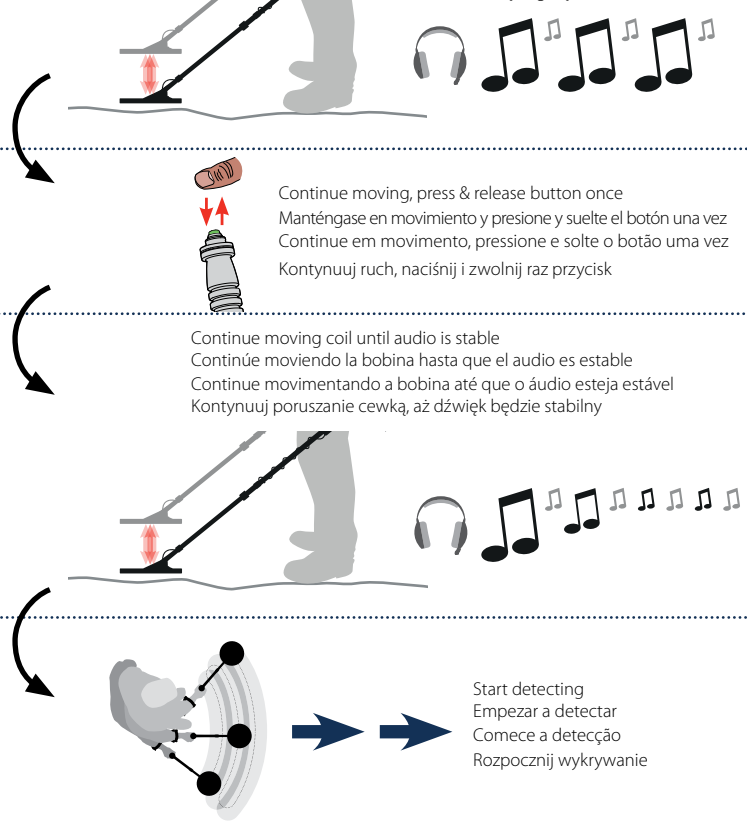


Unstable Audio

Audio inestable

Áudio instável

Niestabilny dźwięk



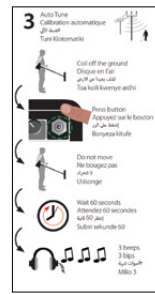


Soil/Timings

Solo/optimización

Solo/otimização

Gleba/Czas

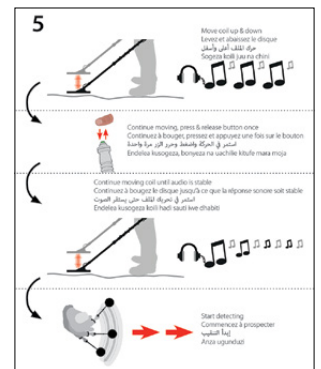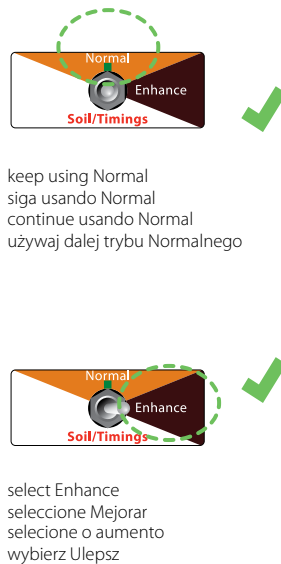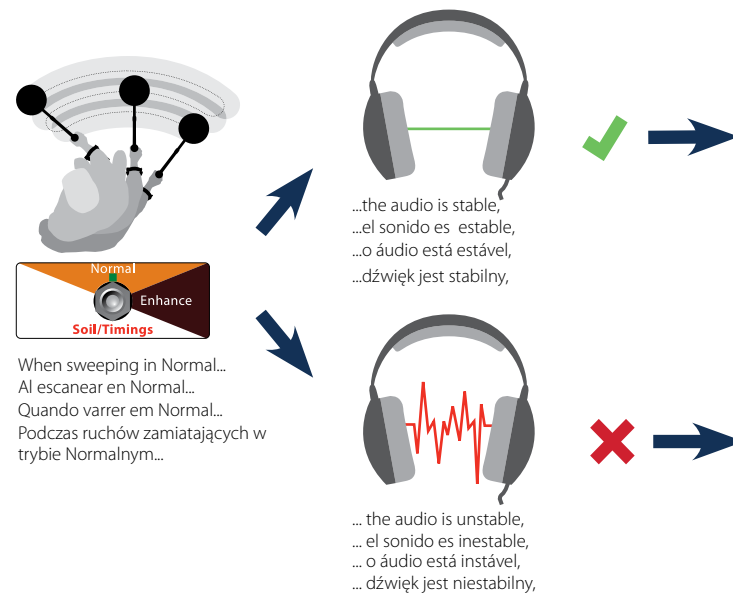

After changing Soil/Timings always repeat step 5
Después de cambiar el suelo / optimizar siempre repita el paso 5
Após mudar Solo/Otimização, sempre repita o passo 5
Po zmianie gleby/czasu zawsze powtarzaj krok 5